

6. 測定を始める前に

開梱したらすぐにキズや変色など外観上の異常や付属品に欠品がないかを確認してください。
万一、不具合がありましたら購入された販売店までご連絡ください。
本製品のご購入時は、電池が同梱されていますので、「5-1. 電池の交換」をご参照の上、電池を入れ、動作確認を行ってください。
本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

7. 電源を入れる/切る

7-1. 電源を入れる（オン）
POWERボタンを2秒以上“長押し”します。
“ピッ”とビープ音が鳴り、測定可能な状態の表示になります。



※風速/温度と風量のモードでは、約10秒掛かります。
※測定モードによって表示は異なります。

7-2. 電源を切る（オフ）
POWERボタンを2秒以上“長押し”します。
“ピー”とビープ音が鳴り、表示部の表示が消え、電源が切れます。

以下の場合は、電源を切ることができません。
①ACアダプター使用時（14.ACアダプタからの電源供給を参照）
②RECが表示されている時（13-2. MAX/MIN表示機能を参照）


8. 各種の設定

8-1. 電源を入れた状態でSETボタンを2秒以上“長押し”すると「設定」モードに入ります。


8-2. SETボタンを一回押す毎に、下記の4つの設定画面に切り替わります。
PoFF…オートパワーオフのON/OFF設定（約10分後にOFF）
bEEP…操作音のON/OFF設定
tyPE…熱電対センサー（K/Jタイプ）の選択
ArEA…風量測定時の断面積の設定

・この設定画面はボタン操作を行わないと、約8秒後に自動的に通常測定の表示に戻ります。
・設定を変更した時は、必ずENTERを押してください。ENTERを押さずに自動的に通常測定の表示に戻った場合は、変更内容は保存されません。


8-2-1. PoFF…オートパワーオフのON/OFF設定
(1) ▲ボタンまたは▼ボタンを使用して設定を変更します。
yES : オートパワーオフ機能が有効化します(約10分後にOFF)。
no : オートパワーオフ機能が無効化します。
(2) ENTERボタンを押して確定します。
(3) SETボタンを“長押し”して通常測定の表示に戻ります。

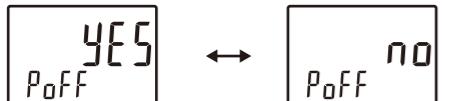

8-2-2. bEEP…操作音のON/OFF設定
(1) ▲ボタンまたは▼ボタンを使用して設定を変更します。
yES : 本器の操作音がONになります。
no : 本器の操作音がOFFになります。
(2) ENTERボタンを押して確定します。
(3) SETボタンを“長押し”して通常測定の表示に戻ります。

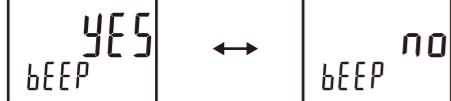


8-2-3. 熱電対センサー（K/Jタイプ）の選択
(1) ▲ボタンまたは▼ボタンを使用して設定を変更します。
画面左下に表示される値を
「K」または「J」に設定してください。
K : Kタイプ熱電対センサーを使用する場合。
J : Jタイプ熱電対センサーを使用する場合。
(2) ENTERボタンを押して確定します。
(3) SETボタンを“長押し”して通常測定の表示に戻ります。

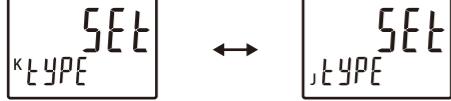

8-2-4 ArEA…風量測定時の断面積の設定

- (1) ▲ボタンまたは▼ボタンを使用して設定を変更します。
0.001~30.000の間で、0.001m²毎に可変できます。
- (2) ENTERボタンを押して確定します。
- (3) SETボタンを“長押し”して通常測定の表示に戻ります。

備考：断面積の算出法（ダクトなどの開口部）

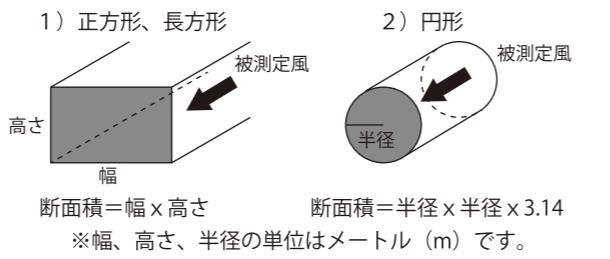

$$\text{断面積} = \text{幅} \times \text{高さ}$$

※幅、高さ、半径の単位はメートル (m) です。

9. 測定モードの選択

- 9-1. 電源を入れた状態でFUNCTIONボタン（▼）を押し続けます。
- 9-2. 以下の3つの測定モードが順番に表示されます。
 - Air … 風速/温度の測定
 - AirF … 風量の測定
 - tP … Kタイプ熱電対センサー(別売)による温度測定
- 9-3. 上記の希望する測定モードが画面上に表示されたら、ボタンを離します。



10. 風速の単位の選択


UNITボタン(▲)を押し続けている間、風速の単位がm/sとkm/hが交互に変化します。選択する単位が表示された時にボタンから指を離してください。風速の単位は、m/sまたはkm/hです。また、1m/s=3.6km/hです。

11. 測定方法（風速・温度と風量）


- 本器をノイズ等の発生する機器の近くで使用すると、表示が不安定になり測定誤差を生じる場合があります。
- 測定中、周囲温度が急激に変化した場合は測定が不安定になります。正確に測定するために数分間の時間をおき、安定してから測定してください。

11-1. 測定の準備

- (1) 風速センサーを準備し風速センサープラグを、向きに注意して、風速センサー入力コネクタに差し込んでください。
- (2) POWERボタンを“長押し”して本器の電源を投入してください。
- (3) 測定モードを確認してください。
設定方法は「9. 測定モードの選択」を参照してください。
- (4) 風速測定時は、風速の単位（m/s, km/h）を確認してください。
設定方法は「11. 風速の単位の選択」を参照してください。
- (5) 風速センサー
風速センサー部のセンサーカバーを下にずらします。
下図のように、センサーカバーを下にずらして、風速センサー部分が空気に触れるようにしてください。

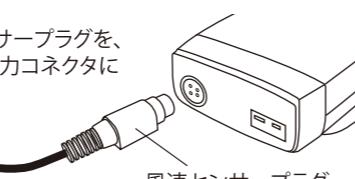

- 保管時は、センサーカバーを上にずらす
使用時は、センサーカバーを下にずらす

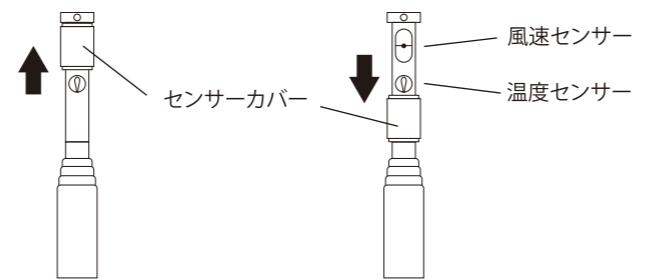

- (6) プローブ部を適当な長さに調節してください。

- ・センサーを伸ばす場合
センサープローブ部を持ち、プローブを引き伸ばします。
この時、センサーボードが動くので注意してください。
※破損の恐れがありますので、コードによじれがないことを確認してから行ってください。
- ・センサーを縮める場合
センサープローブ部を持ち、プローブをゆっくり縮めます。
この時、センサーボードが動くので注意してください。
※破損の恐れがありますので、コードを直接引っ張らないでください。

注意

風速センサー部には絶対に手や器具・工具等で触れないでください。修理不可能な故障となる場合があります。

11-2. 風速・温度の測定方法


- 測定モードは、風速測定モードです。
モード設定方法は「9. 測定モードの選択」を参照してください。

センサーへッド部の方向

プローブのセンサーへッド部の上部に方向マーク（白）があります。

測定時にはこのマークを被測定風に向けます。

センサーへッド部に被測定風が当たると、液晶表示部の上部に風速値が表示されます。表示部の下部の値は温度を表します。

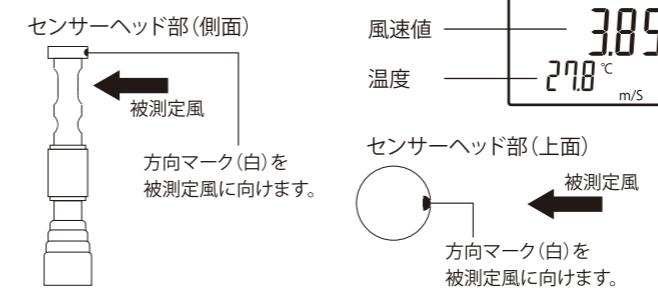


11-3. 風量の測定方法

- ・測定モードは、風量測定モードです。
モード設定方法は「9. 測定モードの選択」を参照してください。
- ・「8-2-4 風量測定時の断面積の設定」で面積を設定してください。

風速測定と同様に、プローブのセンサーへッド部の方向マーク（白）を被測定風に向けます。

センサーへッド部に被測定風が当たると、液晶表示部の上部に風量値が表示されます。

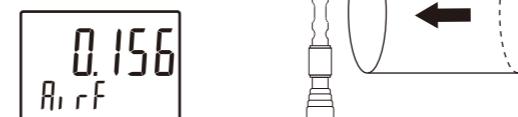

尚、ダクトの出口などは風速が均一ではないため、センサーの位置によって風速が変化します。風量は参考値と考えてください。

風量計算式

$$CMM(m^3/min) = \text{風速}(m/sec) \times \text{面積}(m^2) \times 60$$

「8-2-4 風量測定時の断面積の設定」で設定した面積と風速から、本器が上記の式により計算します。


12. 測定方法（熱電対センサーでの温度）

熱電対センサーを使用した温度の測定ができます。

熱電対センサーは標準ではありません。

- (1) 热電対センサー（別売）のコネクターの極性に注意して、本器の温度センサー入力コネクタに差し込んでください。
- (2) POWERボタンを“長押し”して本器の電源を投入してください。
- (3) 測定モードを熱電対センサー測定モードに設定してください。
モード設定方法は「9. 測定モードの選択」を参照してください。
- (4) 表示が安定したら温度を読み取ってください。

- ・热電対センサーを差し込んでいない時は「———」と表示されます。
- ・热電対タイプをKからJに変更する場合は「8. 各種の設定」を参照してください。

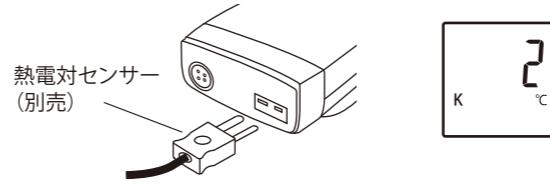

13. その他の機能

13-1. データの保持（ホールド機能）

測定中に、HOLDボタンを一度押すと、表示部に「HOLD」が表示され、測定値が保持されます。HOLDボタンをもう一度押すと、表示部の「HOLD」表示が消灯し、ホールド機能が解除されます。



13-2. MAX（最大値）/MIN（最小値）表示機能

本器は、測定値の最大と最小の読取値を記録することができます。
※プローブ部の温度センサーの測定値を除く。

- (1) RECボタン(MAX/MIN)を2秒以上“長押し”すると、表示部に「REC」が表示されてデータのメモリを開始します。（図1→図2）
- (2) 表示部に「REC」が表示された状態（図2）で
 - a. RECボタン(MAX/MIN)を一度押すと、「REC MAX」と共に最大値が表示部に表示されます（図3）。
 - b. RECボタン(MAX/MIN)をもう一度押すと、「REC MIN」と共に最小値が表示部に表示されます（図4）。
- (3) メモリ機能を終了するには、RECボタン(MAX/MIN)を2秒以上“長押し”してください。表示部は通常の測定表示の状態に戻ります（図1）。また、最大値と最小値はクリアされます。

図1

図2 REC

図3 REC MAX

図4 REC MIN

- RECが表示されている時は、電源を切ることができません。
電源を切る時は、RECボタンを“長押し”してMAX/MIN機能を解除してください。

13-4. ゼロ調整

環境温度や経時変化などにより、無風状態でも風速値が0.00にならない場合があります。この様な時は、ゼロ調整を行ってください。

- (1) センサーカバーを上にずらします。
- (2) 風速/温度の測定モードにします。
- (3) ▲ボタンと▼ボタンを同時に2秒以上押します。

尚、ゼロ調整ができるのは、表示が0.20m/s以下の時です。
 プラグ先端形状：φ5.5mm
 極性：

DC 9V ACアダプター（別売）については、弊社のホームページをご覧ください。

14. ACアダプターからの電源供給

本器には、DC 9V ACアダプター（別売）から電源を供給することもできます。ACアダプターのプラグを「DC 9V ACアダプター入力ジャック」（②、3.各部の名称）に挿入してください。ACアダプターを使って電源供給を行うことで、本器への電源供給を永続的に維持することができます。

プラグ先端形状：φ5.5mm

極性：

DC 9V ACアダプター（別売）については、弊社のホームページをご覧ください。
ACアダプター使用時は、オートパワーオフ機能は無効化されます。
また、POWERボタンで電源をOFFにしても、自動でONになります。
電源を切る場合は、ACアダプターを外してください。

15. システムのリセット

本器にトラブルが発生した時は、システムをリセットすることで問題を解決する場合があります。

例えば、ボタンの操作できない状態など

電源がONの状態で、細いピンを使用してRESETボタン（⑪、3.各部の名称）を押してください。これにより回路システムをリセットすることができます。
※各項で設定された値はリセットされません。