

**SUZUKID.**

このたびはスズキッド遮光度  
調整機能付液晶カートリッジ  
「DIGIMETAL～デジタル～」  
をお買い上げいただき、まことに  
ありがとうございました。この  
取扱説明書をよくお読みにな  
り、正しくお使いください。購入  
日や購入先が明記されている  
領収書や販売証明を購入先  
からお受け取りになり、取扱説  
明書、保証書とともに大切に  
保管してください。

取扱説明書
「安全上のご注意」をお読みいただき 正しくお使いください。
保証書付添

## はじめに

### A 安全上のご注意



- 溶接のアーク光線は目や肌を傷つけます。
- 溶接作業前に、面体と液晶カートリッジが損傷していないか必ず確認してください。
- 溶接作業前に、液晶面の前面を明るい光線に向けて、液晶パネルが正常に動作するか確認してください。
- 液晶パネルが反応しない場合、すぐに作業を中断してください。
- カバーフレームの墨り、汚れ、損傷がないか確認し、必要に応じて交換してください。
- 液晶パネルが反応しない場合、すぐに作業を中断してください。
- カバーフレームを取り付けずに溶接しないでください。
- 屋内の作業では、十分な換気を行ってください。また、溶接時に発生するヒュームを直接吸わないように、防塵マスクや呼吸器等を着用してください。
- 部品が損傷した場合、ただちに交換してください。
- カバーフレームを取り付けずに溶接しないでください。
- 液晶パネルにひび割れや破損が見られる場合はただちに交換してください。
- 部品が壊れた場合、ただちに交換してください。
- アーキングから周囲の作業者を保護するため、防護幕や防護壁を使用してください。
- アーキングを見ないように他の人に注意を促してください。

### B 商品仕様




- 溶接のアーク光線は目や肌を傷つけます。
- 溶接作業前に、面体と液晶カートリッジが損傷していないか必ず確認してください。
- 溶接作業前に、液晶面の前面を明るい光線に向けて、液晶パネルが正常に動作するか確認してください。
- 液晶パネルが反応しない場合、すぐに作業を中断してください。
- カバーフレームの墨り、汚れ、損傷がないか確認し、必要に応じて交換してください。
- 液晶パネルが反応しない場合、すぐに作業を中断してください。
- カバーフレームを取り付けずに溶接しないでください。
- 屋内の作業では、十分な換気を行ってください。また、溶接時に発生するヒュームを直接吸わないように、防塵マスクや呼吸器等を着用してください。
- 部品が壊れた場合、ただちに交換してください。
- カバーフレームを取り付けずに溶接しないでください。
- 液晶パネルにひび割れや破損が見られる場合はただちに交換してください。
- 部品が壊れた場合、ただちに交換してください。
- アーキングから周囲の作業者を保護するため、防護幕や防護壁を使用してください。
- アーキングを見ないように他の人に注意を促してください。

### C 付属品


- 用途 TIG/MG/MAG/手棒溶接/切断・研磨の目的保護
- 本体サイズ 幅108.2×奥行5.2×高さ50.8mm
- 重さ 約6.0kg
- 視界範囲 幅96.0mm×高さ14.0mm
- 切り替え時間 1/10,000秒
- 遮光度 遮光前 #2
- 遮光度 遮光時 #5.47~#12
- 感度調整 7段階調節(1~7)
- 戻り速度調整 7段階調節(約0.06秒~約1.0秒)
- 遮光作動 自動ON/15分後に自動OFF
- ソーラーパネル リチウム電池(OR1025)×2個
- 紫外線、赤外線遮光能力
- 動作温度 -5°C~+55°C
- 保管温度 -20°C~+65°C
- 規格 CSA Z94.3, ANSI Z87.1

### D 各部の名称

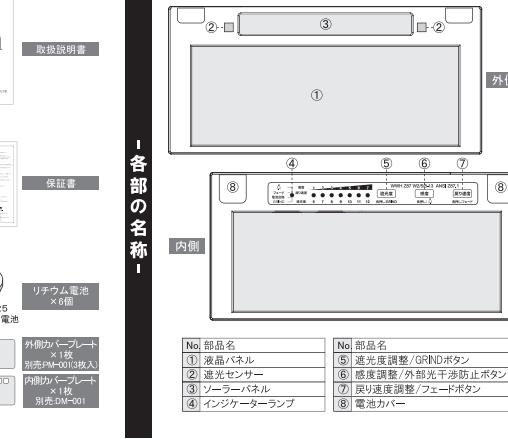


### E 液晶カートリッジの取り付け

- 以下の点に注意して液晶カートリッジを取り付けてください。
- 溶接面に内側カバーフレーム・液晶カートリッジ専用内側カバーフレーム・取扱バネの間に取付けます。

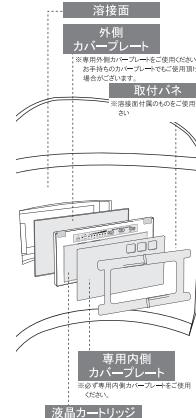

- 1.溶接面と液晶カートリッジの間に必ずカバーフレームを装着してください。
- 2.取り付け後、必ず各部品の状態を確認してください。


- 液晶カートリッジには外側カバーフレームがあります。外側カバーフレームは間違えないよう、必ず事前に確認してから行ってください。

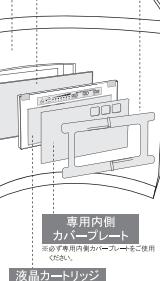

- 液晶カートリッジには外側カバーフレームがあります。外側カバーフレームを誤用しないでください。

### F 使用方法

#### 溶接作業の前に使用方法に応じた設定を行います。

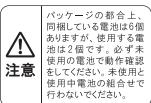

- 溶接面に内側カバーフレーム・液晶カートリッジ専用内側カバーフレーム・取扱バネの間に取付けます。

- 外側カバーフレームを装着してください。

- 外側カバーフレームのカバーバンドを外すと、液晶カートリッジ専用内側カバーフレームが外れることがあります。

- 外側カバーフレームを外すと、液晶カートリッジ専用内側カバーフレームが外れます。

### G 各種設定

#### ②感度の調整

- センサーが溶接作業時のアーク光以外に反応しない程度以下で下げてください。

- 照明条件に従って感度を設定してください。

- 暗い場所で溶接する場合、周囲の照明が明るい場合、周囲の電池で動作確認をしてください。未使用の電池との組合せで使用しないでください。

- 溶接電流は従って感度を選択してください。

- 低: 大電流溶接

- 高: 小電流/TIG溶接

#### ③遮光度の調整

- 溶接電流2A以下のアーキングには反応しません。小電流での溶接時には十分注意してください。

#### ④外部干渉防止機能

- 溶接作業において外部光(照明器具等)の影響を大幅に軽減します。特に溶接現場に明るい光源がある場合に有効です。

- アーキングによる遮光度が常に一定で、外部光干渉防止機能が正常になります。

- 有効な遮光度が得られない場合は、アーキングランプが点滅します。解消する場合、再度ボタンを長押し(約1.5秒)してください。

- 遮光度が正常に戻らなければ、再度ボタンを長押し(約1.5秒)してください。

- 遮光度が正常に戻らなければ、再度ボタンを長押し(約1.5秒)してください。