EA163HC(エアーベルトサンダー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。


◆仕様

- •使用圧力…0.6MPa
- •エアー消費量…250L/min
- •回転数…16,000rpm
- ·吸入口…Rc(PT)1/4"
- •ベルトサイズ…20×520mm

(EA163L-60~-400を使用して下さい)

・使用コンプレッサー…2.2kw

◆製品外観

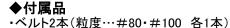

・六角棒レンチ4mm 1本




、注 意

- ・適正な圧力と適正な使用スピードが最良の作業効率をもたらします。 コンプレッサーの適性ゲージ圧力は0.6MPaです。
- ・エアーツールとコンプレッサーの間にはフィルターとオイラーを設置して下さい。
- 使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除しますと、 湿気とホコリが除去できます。
- ・ホースを延長して使用するほど(8m以上) ラインの圧力も相応してあげなければなりません。
- ・作業時は、必ずセーフティグラス、イヤーマフ、防塵マスク、手袋を着用して下さい。 ・作業現場は必ず換気をよくして下さい。
- ・コンプレッサー(動力源)が故障した場合はエアーツールを外して下さい。

- ・絶縁されていませんので、電源に接触しないように注意して作業をして下さい。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールを使用しないで下さい。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないで下さい。 また、圧力のかかったホースには注意して下さい。
- ・作業対象物は必ず適正な工具に固定して下さい。

◆ベルトのセッティング

- 1、プーリー部を本体方向へ押し込みます。カチッと鳴るまで押し込んで下さい。(図1)
- 2、消耗したベルトを外し、新しいベルトをセットします。(図2) 3、ストッパーピンを押してカチッと鳴れば、テンションバーは上に上がります。
- 4、ベルトがピンと張れば完了です。(図3)

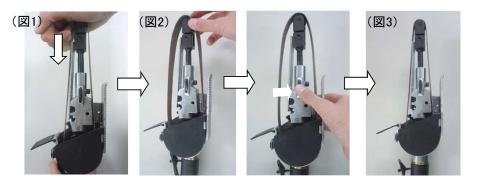

◆トラッキングの調整

ベルトがプーリーの中心にこない時は、 付属の六角棒レンチを使用し、 プーリーブラケットのネジを緩めたり締めたりして、 中心位置へくる様に調整して下さい。



調整ネジ

◆360°可変式

付属の六角棒レンチでネジを緩めると、ベルト部が360°可動します。 任意の位置で固定してご使用下さい。ネジはしっかりと締めて使用して下さい。





●使用方法


エアラインに接続し周囲の安全を確認の上、トリガーを握り操作して下さい。

● メンテナンス

工具を接続する前に(ISO VG 10)くらいのスピンドルオイルを接続口から4~5滴垂らして下さい。 粘度の高いオイルを注しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高い オイルを注した時は、洗い流して適正オイルを注して下さい。 3~4時間の作業毎にオイルを注すと、工具が長持ちします。

● 保管

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルを注して下さい。
- ・使用しない時はエアーホースから工具を外して下さい。
- ・保管に際しては、湿気のある所は避けて下さい。湿気があると工具内部にサビが発生します。

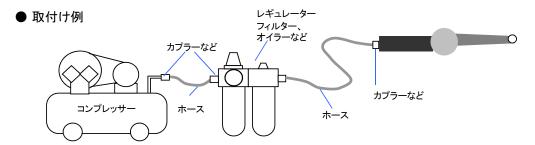

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐ為、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守して下さい。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場は充分明るくして下さい。
- ・作業場には子供を近づけないで下さい。
- ・無理な使い方はしないで下さい。作業にあったエアー工具を使用して下さい。
- 工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んで下さい。
- ・作業時は作業に適した服装をして下さい。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は
- 可動部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子を被るようにして下さい。
- 手袋を使用する時は、巻き込まれないような物で滑らない手袋を着用して下さい。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用して下さい。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用して下さい。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用して下さい。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをして下さい。エアーホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、
- その他定期的に点検して下さい。握り部、スイッチは常に乾かしきれいな状態を保って下さい。 ・次の場合はスイッチを切りエア―ホ―スを外して下さい。
 - ① ベルトの取付け、交換時 ② 作業終了時 ③ 異常を感じた時
- ・エアー工具を運ぶ時は、エアーホースを外して下さい。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアー工具を使用する時は、取扱い方法、作業方法、回りの状態を把握して、慎重に作業して下さい。



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号 TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929